

LP-S5000/5300・PRL2900 エラートラブル

LP-S5000/5300・PRL2900 プリンタエラーメッセージについて

LP-S5000/5300・PRL2900 プリンタで下記のエラーメッセージが表示される場合があります。
各種エラーメッセージの原因は下記の通りになります。

エプソンLP-S5000/5300の場合



E600 表示：感光体ユニット系
トラブル

E400 表示：濃度センサー系トラブル

PRL2900 の場合




091-321 表示：感光体ユニット系
トラブル

092-310 表示：濃度センサー系トラブル

各エラーのユーザー側で出来る対処法

感光体ユニット系トラブルの場合

消耗品側の原因としてドラム内部のベルトに付いている光反射部が、汚れなどで光が反射していない可能性があります。
ドラム側の光反射部の清掃とプリンタ側の受光部の清掃をしてエラーが改善する場合があります。

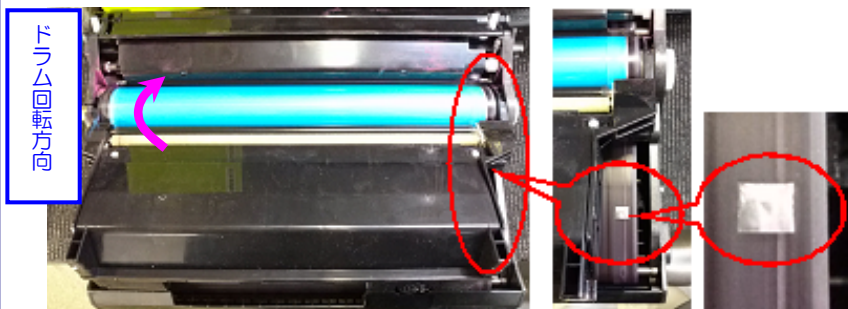

感光体ユニット側の光反射部はドラムを回すと同時にベルト部も回り、写真のような銀色の光反射部が露出します。複数あるのでドラムを回しながらここを清掃します。



プリンタ側の受光部はプリンタを開けて感光体ユニットを外して、向かって左側にあります。ここを清掃します。

濃度センサー系トラブルの場合

濃度センサーはトナーカートリッジや感光体ユニットなど消耗品側に清掃箇所は無く、プリンタ側のみの清掃になります。
位置はプリンタの扉を開け、感光体ユニットを外した場所の中央底部にあります。



濃度センサーはカバーにてガードされています。
カバーを上を持ち上げてずらしてから、裏側にある濃度センサーを清掃します。

清掃後、持ち上げた濃度センサーのカバーは手動では戻せません。ドラムカートリッジをセットしてプリンタを閉める事により自動的にカバーが濃度センサーガード状態に戻ります。

これらの対処方法を行っても改善されない場合はドラム故障・プリンタ故障の可能性が
あります。ドラム交換しても改善されない場合はプリンタのメンテナンスが必要です。