



LP9000Cセンサ汚れ対処方法

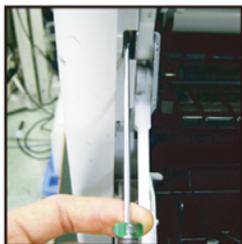

写真のようにマイナスドライバーのような物を使ってスイッチを押します。
そのままの状態電源を入切ります。

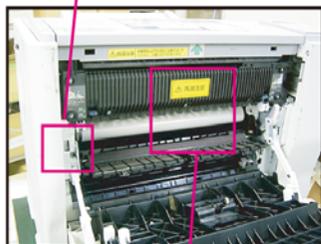


プリンタが動作します。
スイッチを押し込んだ状態(カバー-Aを開けた状態)でプリンタを動作させます。




白いベルト上にトナーが一定条件にて乗ります。
ブラック→シアン→マゼンタ→イエローの順にトナーが乗ります。

- A: トナーは乗っているが、特定の色が薄い
→カートリッジ交換
- B: 上記順番にてトナーが乗ってこない
→接点不良の可能性有り
- C: 全色薄い
→転写ベルト交換



Aの場合: カートリッジ交換でも直らない場合はメーカー修理をお勧めします。
Bの場合: 現像ローラの接点不良が考えられます。
→右の手順に従って下さい。

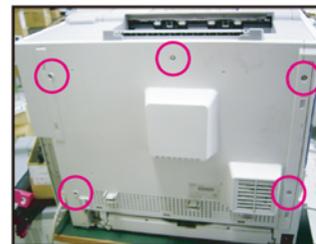

プリンタ裏のカバーを開けます。
左写真の赤丸位置の5つのネジを外します。

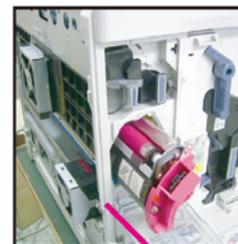

カートリッジを取り出します。

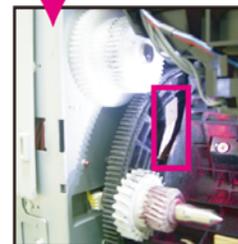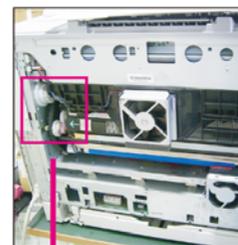

左写真の赤枠が現像部の接点。
接点の清掃及び、接触不良のないように接点を起して下さい。
それでも直らない場合はメーカー修理をして下さい。